

ГОУ ТО «Кимовская школа» (спальный корпус)

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует информационный тактильный уличный стенд Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой	К,О,С,Г, У	Установить информационный тактильный уличный стенд Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой	Текущий ремонт
					Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой(0,5x0,5м при открывании от себя на расстоянии 0,3м)	Текущий ремонт
					Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С,Г, У	Установить кнопку вызова персонала у калитки на высоте 0,85м на контрастном фоне в тактильном исполнении слева по ходу движения	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			На пути движения к объекту отсутствуют информирующие указатели и направляющие ко входу на объект	К,О,С	Установить информирующие указатели по пути движения ко входу на объект.	Текущий ремонт
					Не предусмотрены	К,О,С	На основных путях	Текущий ремонт

					зоны отдыха с местами для размещения на путях движения по территории		движения по территории рекомендуется оборудовать места отдыха для инвалидов скамьями со спинкой и подлокотниками, навесом, освещением и т.п.	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			Не оборудованы и выделены места для парковки автомобилей	К,О,С,Г, У	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016	Текущий ремонт <i>Письмо в администрацию МО об оборудовании парковочных мест, остановочных пунктов и путей движения к объекту</i>
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

2. Входа (входов) в здание
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1,2	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницей	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней Контрастно выделить цветом проступи краевых ступеней лестничных маршей	Текущий ремонт
				1,2	Отсутствуют двухуровневые перила на лестнице	О,С	Рекомендуется оборудовать перила на уровне 0,7м и 0,9м	Текущий ремонт
				1	Отсутствует кнопка вызова персонала перед лестницей	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8м с тактильными знаками на контрастном фоне	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет					Продублировать лестницу пандусом либо подъемным устройством	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		3	Информационная табличка с названием	С,Г,У	Установить информационную тактильную	Текущий ремонт

					организации не продублирована шрифтом Брайля		таблицу с названием организации, продублированную шрифтом Брайля, справа от дверной ручки на высоте 1,4-1,6м	
				3	Ширина основной створки распашной двери 0,8м Дверные пороги превышают 0,014 м одного элемента	К	Установить основную створку распашной двери шириной не менее 0,9м Оборудовать пороги перекатным пандусом (при капитальном ремонте предусмотреть высоту порога дверного проема не более 0,014м)	Текущий ремонт
				3	Прозрачные полотна дверей не выделены контрастной маркировкой	К,О,С	На прозрачных полотнах дверей рекомендуется предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	Текущий ремонт
					Отсутствуют знаки доступности	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности для инвалидов	Текущий ремонт
					Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,Г,У	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		4,5	Размеры тамбура 1,5x1,67м	К,О,С	Предусмотреть размеры тамбура не менее 1,5x2,3м	Капитальный ремонт

					Прозрачные полотна дверей и стеновых панелей не выделены контрастной маркировкой	К,О,С	На прозрачных полотнах дверей и стеновых панелей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		1-5	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6-18	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	К,О,С,Г,У	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
					Доступ на второйи последующие этажи для инвалидов на коляске отсутствует	К,О	Оборудовать доступ на первыйи последующие этажи с использованием технических средств (ступенькоход, лифт и т.п.)	Инд.реш. с ТСП
				7-12,109	Ширина основной створки распашной двери 0,62м Дверные пороги превышают 0,014м (0,02-0,04м)	К,О,С	Установить основную створку распашной двери шириной не менее 0,9м Оборудовать пороги перекатным пандусом (при капитальном ремонте предусмотреть высоту порога дверного проема не более 0,014м)	Текущий ремонт
					На основных путях движения отсутствует тактильная направляюща	С,Г	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и либо поручнями,	Текущий ремонт

					я полоса,либо поручни, либо индикаторы		либо индикаторами или цветом	
			6-17	Не оборудованы и не обозначены места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах	К,О,С	Оборудовать и обозначить места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах скамьями с опорой для спины и подлокотником	Текущий ремонт	
				Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт	
				Присутствуют выступающие элементы в коридорах	С	Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов	Текущий ремонт	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	19,20	Отсутствуют напольные тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	С,Г	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 4 мм. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей, либо выделить цветом.	Капитальный ремонт	
			21-23	Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не	О,С	Оборудовать бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих	Текущий ремонт	

					примыкающих к стенам		к стенам высотой не менее 0,02м	
			19-23	Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей			На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	
			19-23	Отсутствуют перила с двух сторон	О		Оборудовать перила на лестничном марше с двух сторон на двух уровнях 0,7м и 0,9м	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	есть	8,10-12,14,17	Дверные пороги превышают 0,014 м	К,О,С		Установить перекатные пандусы в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м)	Текущий ремонт
				Дверные ручки не нажимного действия	О,С		Установить ручки нажимного действия «С» или «П»	Текущий ремонт

							образного типа.	
				14	Отсутствуют информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	К,О,С,Г, У	Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		21	Не оборудованы пути эвакуации со второго и последующих этажей	К,О,С,Г, У	Оборудовать пути эвакуации со второго и последующих этажей самоспасом	Текущий ремонт
					Не везде на путях эвакуации присутствуют указатели направления движения для инвалидов	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации	Текущий ремонт
				24,25	Высота порогов эвакуационных дверей более 0,014м Присутствуют одиночные ступени	К,О,С	Оборудовать пороги перекатным пандусом (при капитальном ремонте предусмотреть высоту порога дверного проема не более 0,014м) Одиночные ступени заменить съездами	Капитальный ремонт
				20,21, 26-28	Не оборудованы перила на эвакуационных выходах внутренних и наружных лестниц	О,С	Оборудовать перила с двух сторон на эвакуационных выходах внутренних и наружных лестниц	Капитальный ремонт
					Нет аварийного освещения на эвакуационных лестницах	К,О,С,Г, У	Установить аварийное освещение на эвакуационных лестницах не менее 20 лк	Текущий ремонт
				20	Ширина основных створок	К,О,С	Предусмотреть ширину основных	Капитальный ремонт

					распашных дверей на путях эвакуации менее 0,9м		створок распашных дверей на путях эвакуации не менее 0,9м в свету	
				29	Полотна дверей и ручки на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную со стеной	С,О,Г,У	Нанести контрастную окраску на дверные полотна и ручки относительно окружающей среды	Текущий ремонт
				30	Ручки на дверях по пути эвакуации не нажимного действия, имеются задвижки (зашелки)	С,О,У	Установить ручки нажимного действия на дверях по пути эвакуации	Текущий ремонт
				27	На путях эвакуации оборудованы швеллеры	К,О,С	Демонтировать швеллеры До капитального ремонта предусмотреть инвентарные пандусы шириной не менее 0,8м с уклоном 1:10	Текущий ремонт
				29	Прозрачные полотна дверей и стеновых панелей не выделены контрастной маркировкой	К,О,С	На прозрачных полотнах дверей и стеновых панелей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		6-30,109	Капитальный ремонт Инд.реш. с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (замечания общего характера)	есть		31	Таблички с названием кабинетов установлены на высоте вне диапазона 1,2-1,6м	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0.1 – 0.5м от дверного проема.	Текущий ремонт
				31	Отсутствуют перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность	С	Рекомендуется установить перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м от препятствия размером 0,5х0,5м, предусмотреть контрастно окрашенную поверхность, предусмотреть использование световых маячков (ГОСТ Р 12.4.026)	Текущий ремонт
					Отсутствуют световые информационные табло в холлах и световые сигнализаторы школьного звонка	К,О,С,Г,У	Рекомендуется установить световые информационные табло в холлах и световые	Текущий ремонт

							сигнализаторы школьного звонка в классах.	
	<i>Швейный кабинет</i>	есть		32, 33	Ширина дверного проема 0,76м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				33	Доступ к оборудованию менее 1,4м	К,О,С	Предусмотреть доступ к оборудованию диаметром не менее 1,4м, между оборудованием проходы не менее 1,2м	Текущий ремонт
					Отсутствует оборудование для учащихся слабослышащих и слабовидящих	С,Г	Предусмотреть оборудование кабинета для учащихся слабослышащих и слабовидящих (индукционной петлей и видеувеличителем)	Текущий ремонт
	<i>Кабинет логопеда, кабинет, социального педагога</i>	есть		34-37	Ширина дверного проема 0,76-0,79м, высота порога – 0,03м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	Капитальный ремонт
					Места для занятий с логопедом и работы с социальным педагогом не оснащены оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ	С,Г	Предусмотреть возможность оснащения места работы логопеда и социальным педагогом системой усиления звука (переносной	Текущий ремонт

							индукционной петлей), тренажерами коррекции речи и т.п. Предусмотреть уровень освещенности не менее 20лк Предусмотреть специализированный стол и стул с подлокотником для инвалидов	
	Классные комнаты (классы самоподготовки)	есть		38-43	Кабинеты не оснащены оборудованием для самоподготовки детям с ОВЗ	С,Г,У	Оборудовать кабинет согласно стандартам школьного образования для детей с ОВЗ, в т.ч., системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей) и т.п. Классы не оснащены специализированными столами и стульями для инвалидов	Текущий ремонт
					Не обозначены места для размещения учащихся-инвалидов	К,О,С,Г	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема	Текущий ремонт
				38-43	Отсутствуют разворотные	К,О	Предусмотреть расстановку	Текущий ремонт

					площадки для обслуживания инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата		мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата (не менее 1,4м)	
	Медицинское Отделение (Кабинет врача, Процедурный кабинет)	есть		44	Ширина дверного проема 0,66-0,86м Высота порога – 0,03м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	Капитальный ремонт
				46	Вход в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г,У	Вход в кабинеты оборудовать световым сигнализатором вызова пациента Предусмотреть разворотные площадки и проходы к медоборудованию	Капитальный ремонт
					Отсутствует система усиления звука	Г	Предусмотреть систему усиления звука (индукционную петлю)	Текущий ремонт
				45	Высота кушетки 0,74м	К,О	Предусмотреть кушетку с возможностью изменения высоты от уровня пола или устройство для подъема и перемещения инвалида на медицинскую	Текущий ремонт

							кушетку высотой более 0,5м	
	Изолятор	есть		47, 52	Ширина дверных проемов 0,68-0,75м Высота порога – 0,042м В коридоре изолятора присутствуют выступающие элементы в виде стеновых элементов	К,О,С	Установить двери с шириной дверного проема не менее 0,9м в свету Оградить либо выделить контрастно цветом выступающие элементы в виде стеновых элементов	Капитальный ремонт
				48	Прозрачные полотна дверей не выделены контрастной маркировкой	К,О,С	На прозрачных полотнах дверей рекомендуется предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м	Текущий ремонт
					Не адаптирован санузел и ванная комната для инвалидов	К,О,С,Г,У	Оборудовать универсальный санузел и предусмотреть оборудование ванной комнаты для подъема и перемещения инвалида	Капитальный ремонт
	Спальные комнаты	есть		53-65 (55, 58)	В ряде спальных помещений не предусмотрено свободное пространство у кровати для инвалида-колясочника	К	Выделить спальное место для инвалида (не менее 5% от общего числа мест), ближайшее к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для	Текущий ремонт

							инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	
				54-65	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие Рекомендуется оборудовать поручни на путях движения между коридорами и спальными помещениями	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания							
	Игровые комнаты	есть			Отсутствует аудио-визуальная система информирования учащихся	С,Г	Предусмотреть аудио-визуальную систему информирования Определить место для сурдопереводчика	Текущий ремонт
				66-72	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
				67-69, 74	Отсутствует доступ к игровому оборудованию	К,С,У	Предусмотреть доступ к игровому оборудованию с разворотными площадками диаметром не менее 1,4м	Текущий ремонт
	Спортивный зал, Тренажерный зал	есть		75, 76	Ширина основных створок распашных дверей 0,63-0,69м Высота порогов 0,03м (более 0,014м)	К,О,С	Предусмотреть ширину основных створок распашных дверей не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы	Капитальный ремонт

							После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	
				77	Не закреплены стыки коврового покрытия в тренажерном зале	К,О,С	Закрепить стыки коврового покрытия в тренажерном зале	Текущий ремонт
					Не предусмотрена аудио-визуальная система информирования учащихся	К,О,С,Г	Предусмотреть аудио-визуальную систему информирования Определить место для сурдопереводчика Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами	Текущий ремонт
				77	Не предусмотрены и не обозначены подъезды к спортивному оборудованию для инвалидов на коляске и для занятий инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата	К	При расстановке оборудования и тренажеров обозначить зоны безопасности для занятий и подъезды к спортивному оборудованию для инвалидов Предусмотреть разворотные площадки диаметром не менее 1,2м	Текущий ремонт
				77-79	Не оборудованы зоны безопасности в залах для занятий инвалидов	С	Вокруг снарядов необходимо предусмотреть тактильные полосы ориентации (зоны безопасности) Рекомендуется	Текущий ремонт

							вдоль стен зала на свободных от оборудования участках установить поручень для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы	
	Столовая	есть		80	Ширина основной створки распашной двери 0,62м Присутствуют выступающие элементы (колонны)		Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету Оградить выступающие элементы либо выделить контрастно цветом	Текущий ремонт
				81	Не обозначено место для обслуживания инвалида на коляске	К,О,С	Обозначить место для обслуживания инвалида на коляске, ближайшее к выходу	Текущий ремонт
				82	Высота прилавков окна выдачи пищи и приема грязной посуды 0,92м, размеры рабочей поверхности 0,59х0,7м	К,О,С	Оборудовать локально прилавки на высоте 0,8м шириной рабочей поверхности не менее 1,0м	Капитальный ремонт
				83	Не оборудован ручномойник поручнем, краном нажимного типа, наклонным зеркалом	К,О,С	Оборудовать ручномойник поручнем, краном нажимного типа, наклонным зеркалом	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания Гардероб	есть		84	Высота стойки 1,15м, ширина проема – 0,66м	К,О,С	Оборудовать локально пониженную стойку высотой не более 0,8м шириной рабочей поверхности не менее 1,0м Предусмотреть ширину альтернативног	Текущий ремонт

							о прохода не менее 0,9м	
				84	Высота вешалок 1,6м	К,О,С	Предусмотреть часть вешалок с крючками на высоте не более 1,1м	Текущий ремонт
				85	Не оборудованы скамьями с подлокотниками места ожидания перед гардеробом	К,О,С,Г,У	Оборудовать скамьями со спинками и подлокотникам и места ожидания перед гардеробом Установить тактильный знак на контрастном фоне	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)		31-85	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

**5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		86-94	Не оборудованы доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН Ширина дверных проемов менее 0,9м в свету, высота порогов более 0,014м	К,О,С,Г	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных не менее 5% от общего числа кабин (учесть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету и высотой порогов – не более 0,014м)	Капитальный ремонт
					Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны)	К,О,С,Г	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны)	Капитальный ремонт
					Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Капитальный ремонт

					У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены специальные тактильные пиктограммы	С	Установить знаки доступности кабины для инвалидов	Текущий ремонт
					Отсутствует мемосхема санузла	К,О,С,Г	Установить мемосхему доступного санузла	Текущий ремонт
			95-102	Раковины в умывальных комнатах не оборудованы. Присутствуют ножные ванны с высокими бортами (более 0,3м)	К,О,С	Оборудовать раковины (не менее 5% от общего числа) опорными поручнями, поворотными зеркалами, кранами рычажного типа. Заменить ножные ванны трапами	Капитальный ремонт	
					Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей рядом с унитазом	К,О,С	Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей рядом с унитазом	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть	103	Душевые кабины не адаптированы для инвалидов	К,О,С,Г,У	Оборудовать не менее 5% душевых кабин для инвалидов и МГН. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина	Капитальный ремонт	

						для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м	
			51, 106 - 108	Душевые/Ванны не оборудованы кранами сенсорного либо нажимного типа Отсутствует подъемное устройство для перемещения инвалида в ванну изолятора	К,О,С	Душевые/Ванны оборудовать не менее 5% кранами сенсорного либо нажимного типа Предусмотреть подъемное устройство для перемещения инвалида в ванну изолятора	Текущий ремонт
			103 - 105	Ширина проходов в душевые менее 1,2м Вешалки расположены на высоте 1,5м	К,О,С	Предусмотреть ширину прохода в душевые не менее 1,2м Оборудовать часть вешалок на высоте не более 1,1м и предусмотреть скамьи для переодевания со спинкой и подлокотником	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		86-108	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *в общем расчетном числе кабин уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей.*

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Системы средств информации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации	С,Г	Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы) Замкнутые пространства на	Текущий ремонт

						объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигнальными устройствами	
				Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть		Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы на входах на территорию объекта Предусмотреть установку тактильной информационно-мнемосхемы на входе в помещение Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля.	Текущий ремонт

							Установить напольные тактильные предупреждающ ие и направляющие указатели	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.

пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

тринадцатый лист 36

Директор ГОУ ТО «Кимовская школа»

И.В.Карпенко

